


## Anlagen



## **Anlage 1**




Übersicht des Gebäudebestandes: Rehsener Straße 69, 06785 Rehsen

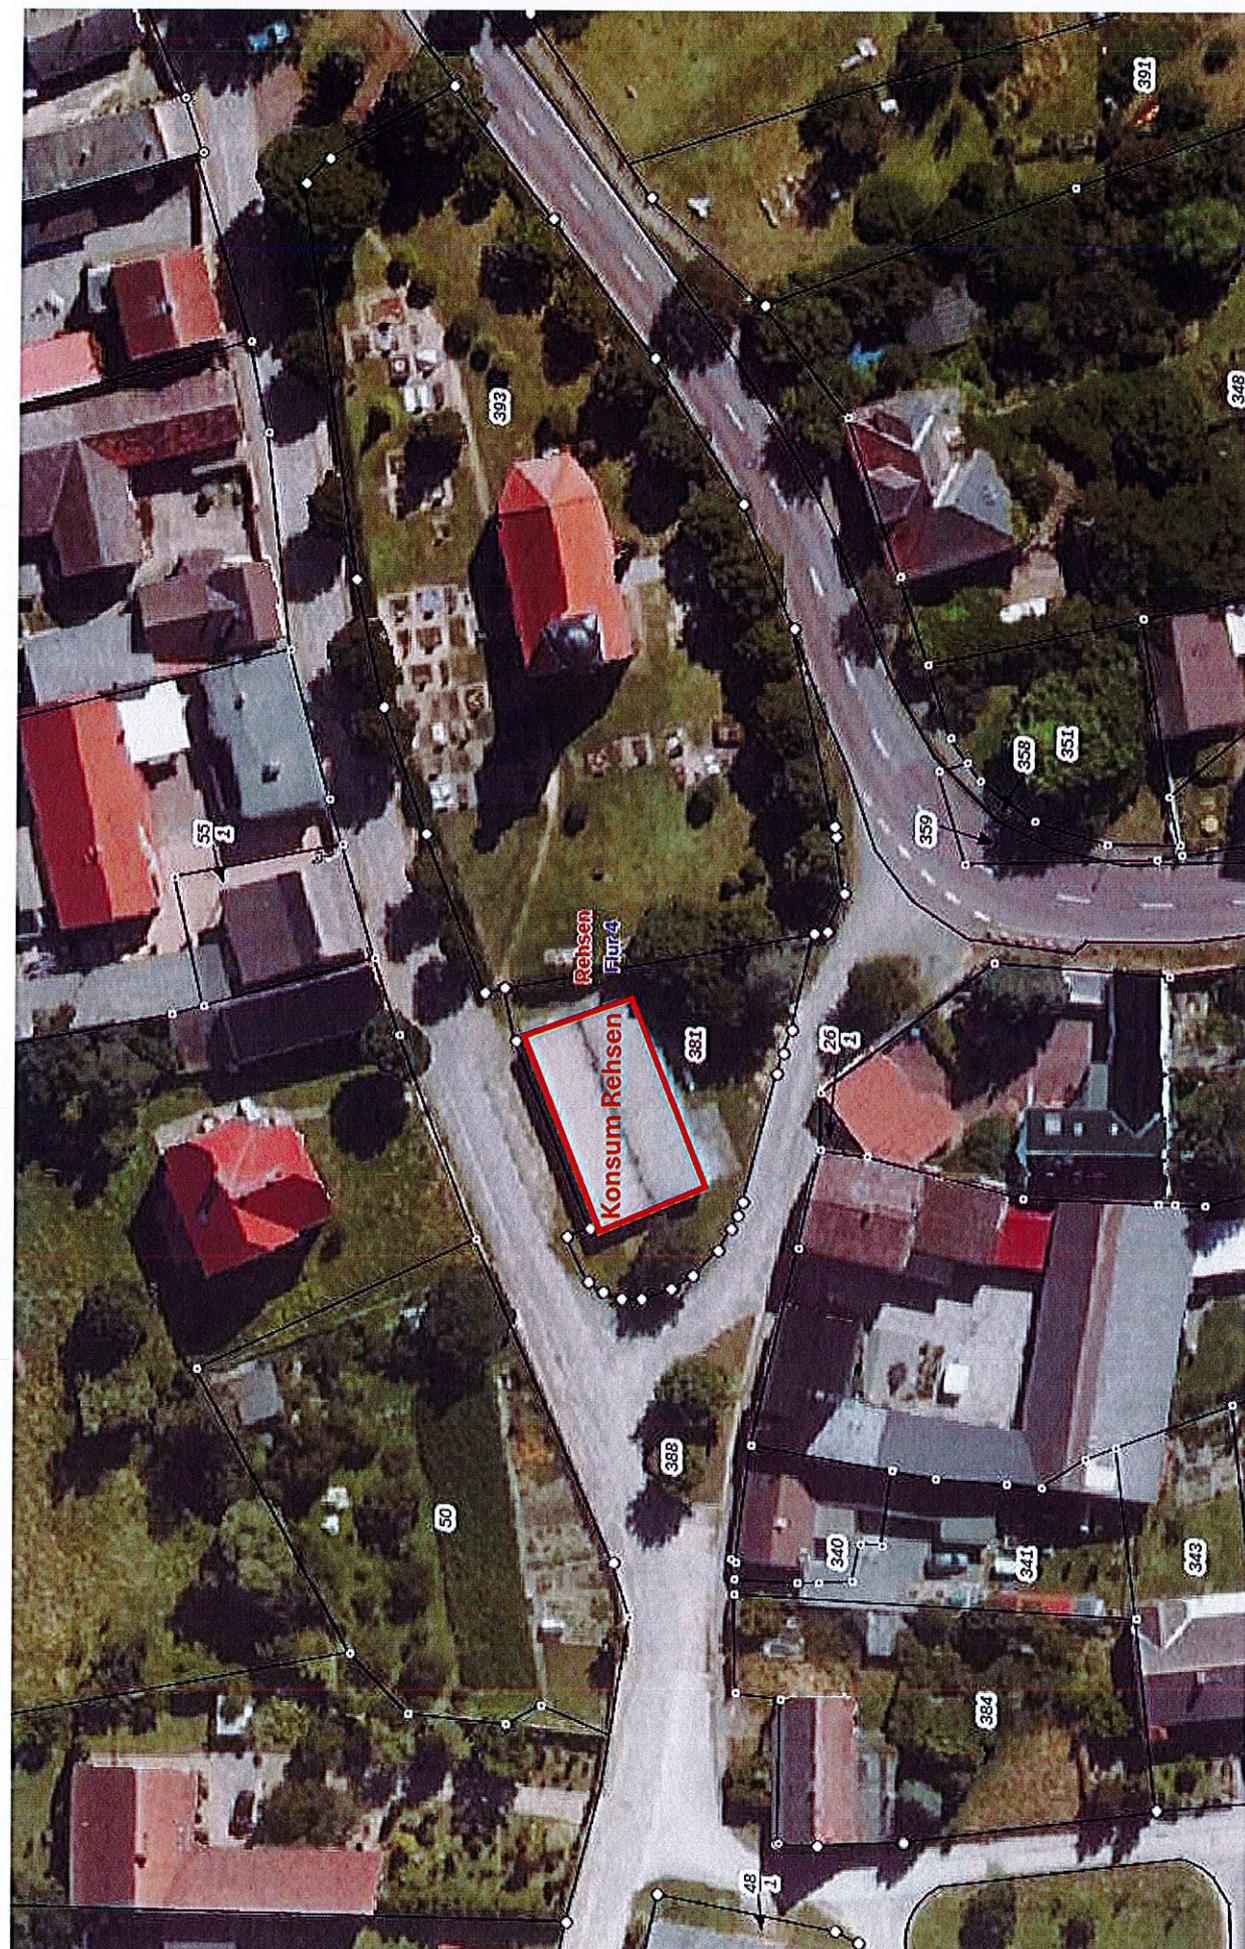



Übersicht des Gebäudebestandes – Maße des Gebäudes: Rehseiner Straße 69, 06785 Rehse

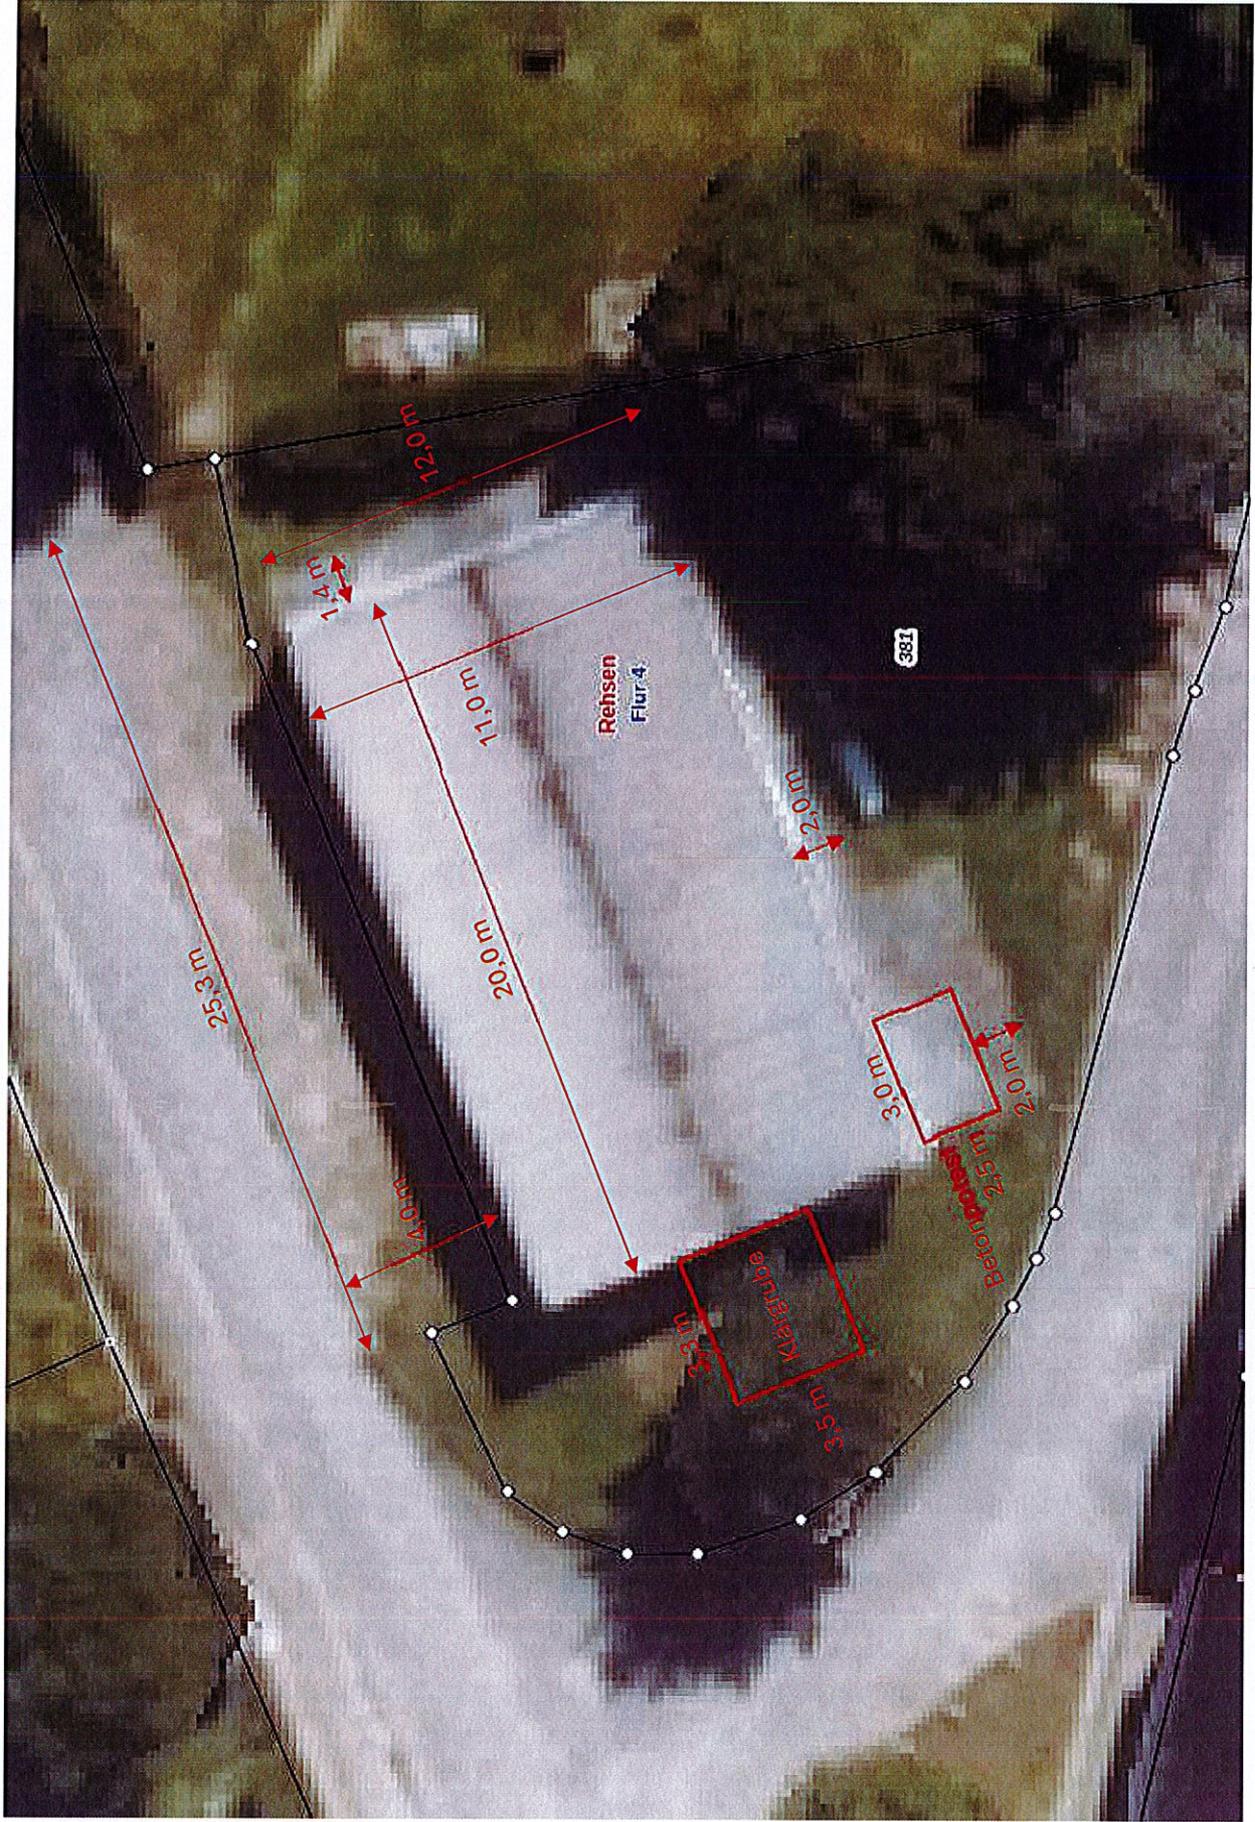







Fundpunkt	Geschoss	Raumnummer	Material	Probenbezeichnung	Einstufung
-----------	----------	------------	----------	-------------------	------------

### Gebäude Konsum

#### Schadstoff: Abfalltechnische Einstufung

1/1	EG	Verkaufsraum	Beton	BK1 (Fliese, Beton)	RC-1
2/1	EG	Lageraum	Beton	BK2 (Beton, Ziegel)	RC-1
4/1	EG	Sanitärbereich	Beton	BK3 (Fliese, Beton)	RC-1
7/1	EG	kleiner Lageraum	Beton	BK4 (Fliese, Beton)	RC-3
8/1	EG	kleiner Lageraum	Fliesen	Fliesen (Verkaufsraum, Lageraum, Sanitärbereich, Küche)	RC-1
9/1	EG	Holzlager	Beton	BK5 (Beton, Ziegel)	RC-1
10/1	EG	Holzlager	Sauerkrautbeton	Sauerkrautbetonwand	RC-1

Anzahl Fundpunkte für Abfalltechnische Einstufung: 7, davon schadstoffhaltig: 0 (davon beprobungslos eingestuft bzw. Verdachtspunkt: 0)

#### Schadstoff: Asbest

3/1	EG	Lageraum	Horizontalsperre	BK2 (Horizontalsperre)	Nicht asbesthaltig
5/1	EG	Sanitärbereich	Horizontalsperre	BK3 (Horizontalsperre)	Nicht asbesthaltig

Anzahl Fundpunkte für Asbest: 2, davon schadstoffhaltig: 0 (davon beprobungslos eingestuft bzw. Verdachtspunkt: 0)

#### Schadstoff: Formaldehyd

15/1	EG	gesamtes Gebäude	Außentüren	Außentüren (2 Stück)	Formaldehyd-haltig (2.000 mg/kg)
------	----	---------------------	------------	----------------------	-------------------------------------

Anzahl Fundpunkte für Formaldehyd: 1, davon schadstoffhaltig: 1 (davon beprobungslos eingestuft bzw. Verdachtspunkt: 0)

#### Schadstoff: HBCD

11/1'	EG	Verkaufsraum	Styropor	Styropor in Tür	HBCD-Verdacht
-------	----	--------------	----------	-----------------	---------------

Anzahl Fundpunkte für HBCD: 1, davon schadstoffhaltig: 0 (davon beprobungslos eingestuft bzw. Verdachtspunkt: 1)

#### Schadstoff: Holzschutzmittel

12/1	EG	gesamtes Gebäude	Holzfenster	Holzfenster	gering Holzschutzmittel-haltig, Altholz All
14/1	EG	gesamtes Gebäude	Holzdecke	Hohlkammerholzdecke	gering Holzschutzmittel-haltig, Altholz All
16/1	EG	Verkaufsraum	Holzleisten	Holzleisten an Decke	gering Holzschutzmittel-haltig, Altholz All

Anzahl Fundpunkte für Holzschutzmittel: 3, davon schadstoffhaltig: 0 (davon beprobungslos eingestuft bzw. Verdachtspunkt: 0)



Fundpunkt	Geschoss	Raumnummer	Material	Probenbezeichnung	Einstufung
<b>Gebäude Konsum</b>					
<b>Schadstoff: KMF</b>					
6/1	EG	Lageraum	Dämmung	Dämmung	KMF nachgewiesen (WHO-Fasern)

Anzahl Fundpunkte für KMF: 1, davon schadstoffhaltig: 1 (davon beprobungslos eingestuft bzw. Verdachtspunkt: 0)

#### Schadstoff: PAK

3/2	EG	Lageraum	Horizontalsperre	BK2 (Horizontalsperre)	gering PAK-haltig
5/2	EG	Sanitärbereich	Horizontalsperre	BK3 (Horizontalsperre)	Nicht PAK-haltig

Anzahl Fundpunkte für PAK: 2, davon schadstoffhaltig: 0 (davon beprobungslos eingestuft bzw. Verdachtspunkt: 0)

#### Schadstoff: PCB

17/1	EG	Holzlager	Belag	Bodenbelag	Nicht PCB-haltig
------	----	-----------	-------	------------	------------------

Anzahl Fundpunkte für PCB: 1, davon schadstoffhaltig: 0 (davon beprobungslos eingestuft bzw. Verdachtspunkt: 0)

#### Schadstoff: Quecksilber

13/1'	EG	gesamtes Gebäude	Leuchstoffröhren	Leuchstoffröhren (13 Stück)	Quecksilber-haltig
-------	----	------------------	------------------	-----------------------------	--------------------

Anzahl Fundpunkte für Quecksilber: 1, davon schadstoffhaltig: 0 (davon beprobungslos eingestuft bzw. Verdachtspunkt: 1)



Fundpunkt	Geschoss	Raumnummer	Material	Probenbezeichnung	Einstufung
-----------	----------	------------	----------	-------------------	------------

**Zusammenfassung:**

Insgesamt 19 Fundpunkte, davon schadstoffhaltig: 2

